

| № п/п | Итоги проверки: | Отметка о выполнении: |
|----------|--|--|
| 1 | Нарушение п. 26 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов ведущих из групп не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Устранено |
| 2 | Нарушение п. 26 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | Устранено |
| 3 | Нарушение п. 27 «б» ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 допущено размещение в коридоре группы на путях эвакуации шкафчика для переодевания препятствующие безопасной эвакуации. | Устранено |
| 4 | Нарушение п. 23 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479; ст. 4, 6, 53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2. СП 1.13130.2020 ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу из тамбура, менее 1,2 м. | На проектах по ОВ и ЭМ стена присутствует. |
| 5 | В нарушение ст. 4, 6, 53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 в лестничной клетке допущено размещение шкафа для огнетушителя, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м (по факту 0,8 м). | Шкаф предназначен в первую очередь для пожарного крана. п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. ППР РФ п.50 Пожарный рукав |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.</p> <p>СП 10.13130.2020 п.6.2.5 Пожарные запорные клапаны ПК следует устанавливать на высоте $(1,20 \pm 0,15)$ м от уровня пола.</p> <p>Разместить шкаф пожарного крана на большей высоте невозможно.</p> |
| 6 | <p>В нарушение ст. 4, 6, 53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 в эвакуационном коридоре допущено размещение изделий (поделок детей) выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (по факту 0,6 м).</p> | Устранено |
| 7 | <p>Нарушение п. 27 «д» ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 допущено изменение направления открывания эвакуационной двери, ведущая из группы.</p> | <p>Направление открывания эвакуационной двери из группы № 6 не было изменено, в соответствии с планом эвакуации при чрезвычайной ситуации, дверь не мешает свободному выходу из группы.</p> <p>Открывание двери из группы № 7 – устранено.</p> |
| 8 | <p>В нарушение ст. 4, 6, 53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 при двустороннем открывании дверей из группы № 6 и помещения прачечной в коридор, ширина пути эвакуации менее 1,2 м.</p> | <p>Выход в коридор из прачечной при чрезвычайной ситуации не будет задействован, т.к. из прачечной есть отдельный выход на улицу, соответственно эта дверь эвакуации из 6 группы не мешает.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 9 | Нарушение п. 24 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 на противопожарной двери помещения электрощитовой отсутствует приспособление для самозакрывания. | Устранено |
| 10 | Нарушение п. 24 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 на противопожарной двери помещения пищеблока допущено неисправное состояние приспособления для самозакрывания. | Устранено |
| 11 | В нарушение ст. 4, 6, 88 таб. 23 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 дверь помещения для хранения продуктов выполнена не противопожарной с нормированным пределом огнестойкости. | Ходатайство от 24.10.2022 № 21 начальнику управления образования М.Г. Барабановой. Ходатайство от 24.10.2022 № 22 директору МАУ «Центра комплексного обслуживания» А.В. Звереву. |
| 12 | Нарушение п. 24 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 на противопожарной двери ведущая в подвал отсутствует приспособление для самозакрывания. | Устранено |
| 13 | В нарушении п.16 «б» ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 в подвальном помещении допущено размещение производственного участка. | Проектом ЭМ при строительстве была предусмотрена кладовая овощей с подведенными к электрическому оборудованию коммуникациями. |
| 14 | В нарушении ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. | Ходатайство от 24.10.2022 № 21 начальнику управления образования М.Г. Барабановой. Ходатайство от 24.10.2022 № 22 директору МАУ «Центра комплексного обслуживания» А.В. Звереву. |

| | | |
|----|--|-----------|
| 15 | В нарушении ст. 4, 6, 53, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4,4,9 СП 1.13130.2020 в лестничной клетке допущено размещение шкафчика для ключей выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м (по факту 0,8 м). | Устранено |
|----|--|-----------|

Заведующий



Г.С. Михайлова